

# 晶研小型精雕机使用指南

适用型号：CNC3020/4030/3040/4060 机型

修订编号：201811



晶研儀器科技有限公司

JINGYAN INSTRUMENTS TECHNOLOGY CO., LTD.

# 目 录

前言 .....	1
一. 雕刻机概述 .....	2
1. 设备包装清单 .....	2
2. 设备各部件名称及功能 .....	3
3. 设备技术参数 .....	4
二. 雕刻机安装及调试 .....	4
1. 安装注意事项 .....	4
2. 雕刻机安装说明 .....	5
3. 控制软件的安装 .....	7
4. 雕刻机调试说明 .....	9
三. 雕刻机使用说明 .....	11
1. 雕刻机加工流程 .....	11
2. Mach3 常用功能介绍 .....	13
3. 手轮和电脑同步 .....	15
4. 兼容编程软件 .....	15
四. 雕刻刀具的选择 .....	15
五. 常见材料加工参数 .....	18
六. 雕刻机的保养 .....	18
七. 雕刻机保修及技术支持说明 .....	21

## 前 言

首先感谢您购买和使用本公司产品，在您机器安装前请阅读本说明，以免给您的安装和使用造成不必要的麻烦。

晶研系列雕刻机在出厂前都经过设备检测，出厂都有检测报告，符合出货标准。在使用之前，请先认真阅读以下注意事项：

- 1、本机出厂前已经过严格测试确保机器各项功能完好，但机器要经过物流运输，收货时请务必确认产品外包装完整，拆开包装后请根据包装清单进行货物核对，如有问题请及时联系售后人员处理；
- 2、本机采用并口与电脑连接，请确认控制电脑有并口，如无并口可另行购买 PCI 并口卡或购买本公司工控电脑，任何市售的 USB 转并口的转接卡都不能使本机正常运行。控制用的电脑应该是专用的，并尽可能不要安装其它应用软件；不建议使用笔记本电脑来控制雕刻机，笔记本电脑的电池节能芯片可能会干扰机器正常运行；
- 3、设备供电插座请确保有接地功能正常，如无接地请进行外部接地；
- 4、本机采用 220V 家庭供电，在未经允许的情况下请勿私自拆卸，以免发生危险；
- 5、加工时，碰到切削排屑比较大，特别是加工金属材料时，请佩戴劳保眼镜操作，防止金属切屑飞出，弄伤眼睛；
- 6、机器加工时请勿靠近高速旋转的主轴，更不可用手触摸正在加工的工件，以免发生危险；
- 7、如在工作过程中发现意外情况，请及时关闭电源，并在等待一段时间后再重新使用，如问题仍未解决，请及时联系售后人员进行处理；

售后热线：17154834144（殷工）/17154832144（黄工）/17154834044（王工）

售后 QQ 公众号：800159596

## 一、雕刻机概述


### 1. 设备包装清单

1. CNC 雕刻机主机----1 台
2. JY5800 雕刻机控制箱----1 台
3. HC2 雕刻机手轮----1 台（选购件）
4. 随机配件一套：试机雕刻刀----5 把  
固定压块----4 套  
主轴夹头----1 个  
主轴扳手----1 对（包括大小两个）  
国标电源线----1 根  
并口线（磁环）----1 根  
USB 线----1 根  
手轮线----1 根
5. 雕刻机主轴冷却液----1 瓶
6. 雕刻机接地线----1 条
7. 雕刻机精度测试报告----1 份
8. 雕刻机使用说明书----1 份
9. U 盘--1 个
10. 保修卡--1 张

以上物品为机器标准出货时的包装清单，具体货物以购买时为准。货物包装清单会贴在配件盒正面，收到货物后请根据配件盒正面的包装清单仔细核对，如出现漏发物品的情况请及时联系客服补发。

## 2. 设备各部件名称及功能

### 机架部分部件名称

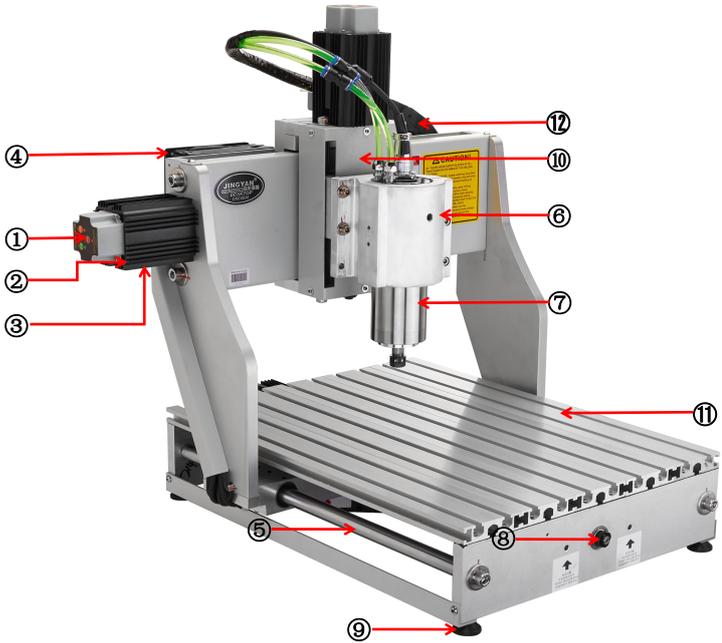

标号	部件名称	部件功能
①	磁编码器	控制步进电机电流同时起到行程限位的作用
②	步进电机	XYZ 轴各一个, 用于控制该轴的移动
③	电机散热器	给步进电机散热降温
④	水冷系统	给主轴电机散热降温
⑤	光轴	起到承重和导轨的作用
⑥	主轴座	主要用于固定主轴电机
⑦	主轴	装夹刀具, 高速转动对工件进行切削
⑧	防松螺母	防止丝杠 F6000 轴承在运动中掉出
⑨	缓冲垫	加工震动缓冲, 机器平稳调节
⑩	丝杠	机器的传动单元, 将步进电机的转动变为轴的移动
⑪	T 槽台面铝	由多块台面铝拼接而成, 用于放置和固定工件
⑫	拖链	包裹连接线和水管, 防止加工产生干涉

### 控制箱按键名称及功能



标号	按键名称	按键功能
①	电源开关按键	控制控制箱的通电
②	手轮/电脑模式切换按键	切换手轮模式控制和电脑模式控制
③	急停按键	遇到紧急情况时按下机器会立即停止
④	主轴调速旋钮	调节主轴的开关及主轴转速
⑤	主轴手动/电脑控制按键	可切换主轴速度的调整模式为手动或代码调速
⑥	主轴正反转按键	切换主轴的正转和反转的状态
⑦	主轴状态面板	可显示主轴的状态和主轴频率

### 手轮部分按键名称及功能



按键	按键功能	按键	按键功能
	切换至 X 轴, 长按可是 X 轴进入匀速模式		MPG 模式下开启/关闭主轴功能, 长按可调屏幕亮度
	切换至 Y 轴, 长按可是 Y 轴进入匀速模式		自动对刀功能, 长按可设定对刀块高度
	切换至 Z 轴, 长按可是 Z 轴进入匀速模式		返回机床原点, 长按可切换公英制
	切换至 A 轴, 长按可是 A 轴进入匀速模式		控制输出继电器的开关, 长按可设置 A 轴减速比
	清零功能, 长按可设置驱动器电流和细分比		MPG 模式下开始或暂停程序运行功能
	返回原点功能, 长按可设定安全高度		MPG 模式下返回程序开头功能, 长按可开启/关闭 MPG
	分中功能, 用于分中对刀		记忆功能, 能记忆 4 段小程序并脱机运行
	速率切换功能, 可切换移动速度		紧急停止或解除机器当前警报状态

### 3. 设备技术参数

产品型号	3020-300/800W	4030-300/800W/1.5/2.2KW	3040-1.5/2.2KW	4060-1.5/2.2KW
工作电压	220V/110V(需定制)			
台面尺寸	240x440mm	540x400mm	450x480	750x500
有效行程	300x200x100mm	400x300x100	300x400x100	400x600x100
外形尺寸	450x550x520mm	650x550x540	560x590x540	860x650x540
主轴功率	风冷 300W/水冷 800W	风冷 300W/水冷 800W/1.5/2.2KW	水冷 1.5/2.2KW	水冷 1.5/2.2KW
主轴转速	12000/24000RPM	12000/24000RPM	24000RPM	24000RPM
夹头尺寸	1.5KW 及以下机型使用 ER11 1-7mm 夹头, 2.2KW 使用 ER20 1-13mm 夹头			
步进电机	57 型 3A	57 型 3A	57 型 3A	57 型 3A
	57 型 3A	57 型 3A	57 型 3A	57 型 3A
	57 型 3A	加长 57 型 3A	加长 57 型 3A	加长 57 型 3A
滑动单元	X	16 镀铬光轴	20 镀铬光轴	20 镀铬光轴
	Y	16 镀铬光轴	20 镀铬光轴	20 镀铬光轴
	Z	12 镀铬光轴	12 镀铬光轴	16 镀铬光轴
传动单元	1605 滚珠丝杆	1605 滚珠丝杆	1605 滚珠丝杆	1605 滚珠丝杆
限位开关	共六个限位开关 (3020 机型为物理限位开关, 其余机型为磁编码器限位)			
机器精度	0.02-0.05mm	0.02-0.05mm	0.02-0.05mm	0.02-0.05mm
重复精度	0.01-0.02mm	0.01-0.02mm	0.01-0.02mm	0.01-0.02mm
加工速度	0-3500mm/min			
机器重量	38/43kg	52/60/65kg	65kg	70kg
包装尺寸	49x59x60cm	68x58x62cm	68x58x62cm	89x68x62cm

## 二、雕刻机安装与调试

### 1. 安装注意事项

1. 本机采用并口和 USB 口同时与电脑连接, 请确认控制电脑有并口, 如无并口可另行购买 PCI 并口卡或购买本公司工控电脑, 任何市售的 USB 转并口的转接卡都不能使本机正常运行, 安装时需要将并口线和 USB 线同时连接电脑;

2. 控制用的电脑应该是专用的, 尽可能不要安装其它应用软件和杀毒软件, 同时也不要连接网络, 病毒和应用软件驱动的不兼容都会给机器的运行造成影响;

3. 市面上也有带并口的笔记本销售, 不建议使用笔记本电脑来控制雕刻机, 笔

笔记本电脑的电池节能芯片可能会干扰机器正常运行；

4. 机器采用 220V 交流供电（台湾及部分海外地区采用 110V 供电），请确保供电电压的正确及稳定；

5. 由于机器有使用变频器，变频器在工作时会产生大量静电，请确保设备供电插座接地功能正常，如供电插座无接地，请务必进行外部接地，不接地会对机器的寿命和正常运行产生影响；

6. 安装时请务必按照雕刻机安装说明的步骤来进行安装，因用户本身错误安装引起的机器故障不在机器保修范围内；


7. 在机器调试过程中如发现本机运行有问题，请联系售后人员处理，切勿在未经允许的情况下请勿私自拆卸，以免发生危险；

8. 任何时候都不要通电的情况下插拔接线端子，同时注意设备通断电中间间隔需在 15S 以上，若不注意以上问题则可能造成控制电路部分的损坏；

## 2. 雕刻机安装说明

机器安装可参考赠送 U 盘内的安装视频进行安装也可参照以下说明进行安装。

第一步：松开机器正面的固定螺丝。为了防止机器在运输途中移动碰撞造成机器的精度出现问题，晶研雕刻机在机器的正面安装有固定螺丝，请安装前先松掉图示中的固定螺丝。

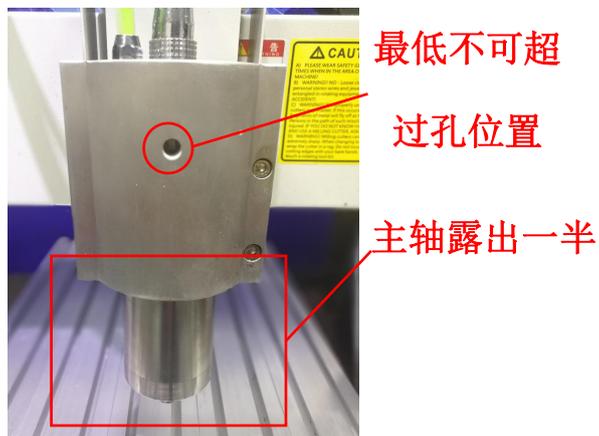

第二步：安装雕刻机主轴。由于雕刻机主轴比较重，为了防止主轴在运输过程中随 Z 轴上下移动碰撞到其他部件，我们的主轴都会进行单独包装，用户收到后请自行安装主轴，安装时将主轴放置在下部露出主轴总长度一半位置后，用主轴六角扳手交替来回固定好即可。主轴高度可根据加工工件高度进行调整，但最低安装不能超过图中孔的位置，否则主轴上紧后会压坏。

第三步：连接雕刻机机架、控制箱及电脑接线（可参考接线图进行连接）。机架与控制箱之间采用航空插接线进行连接，连接时将贴有 X、Y、Z、A（需购买 A 轴）、限位、主轴、水冷（300W 风冷机型不需要接）相应标签的航空插与控制箱后的贴有相同标识的接口一一对应接好。控制箱和电脑之间采用并口线（数据传输）和 USB 线（光耦隔离保护）两条线进行连接，务必要将两条接线都接上，否则电脑将无法控制机器。然后将手轮连接手轮接线后将接口插到控制箱后手轮接口位置（有两个接口，连接其中任意一个即可），最后将电源线接上。

### 300W 机型安装接线图



注意：300W 机型为风冷机型不用接水冷系统接线。

### 800W/1.5KW/2.2KW 机型安装接线图



### 3. 控制软件的安装

软件安装电脑要求：

A. 台式电脑      B. 带 25 针并口；      C、Windows XP/Win 7 32 位系统；


本公司提供 Mach 3 软件为测试试用版，仅供教学，个人研究使用，如果有任何商业用途的，请购买正版，谢谢！Mach 3 官方网站：[www.machsupport.com](http://www.machsupport.com)

Mach 3 软件基本安装：请打开随机赠送的 U 盘，找到控制软件的安装文件夹，可参考文件夹内的 Mach3 软件安装视频进行安装，也可参照图文说明进行安装。

软件安装前请确认白色并口线和蓝色 USB 线都已连接好，软件安装共分为四步：

1. 软件安装→2. 汉化破解→3. 驱动安装→4. 端口设置。

第一步：安装软件安装包，在安装文件夹内找到  Mach3Version3.043.066.exe，双击打开进入如下界面，请按照图示顺序依次进行安装。

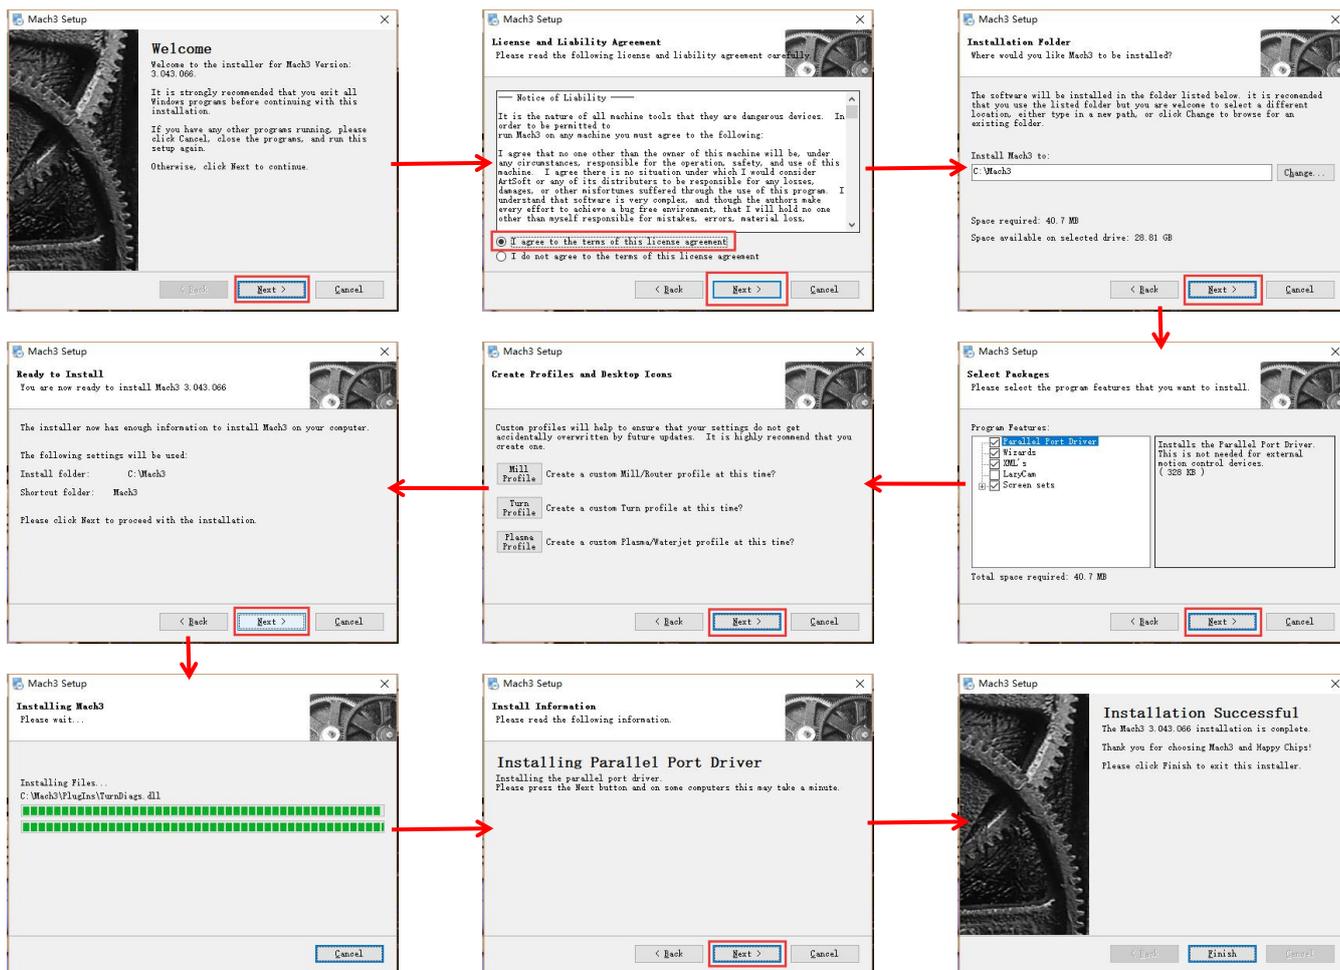




倒数第二步安装并口驱动时若出现驱动安装弹窗请点击“始终安装此驱动程序软件”，软件安装完以后电脑会自动重启，若电脑未自动重启请手动重启电脑。电脑重启后桌面上会多四个图标，保留 Mach3Mill 图标，删除其余三个图标。

第二步：汉化破解，打开汉化破解文件夹，选中所有文件进行复制，然后进入到 Mach3 软件的安装目录（C: Mach3\）下进行粘贴以覆盖原始文件。

第三步：驱动安装，软件要控制机器需要安装两个驱动，其中一个为 C: Mach3\DriverTest 驱动，在安装软件时已经安装，另外一个为 USB 驱动，请打开 USB Driver 文件夹运行 SETUP.EXE 进行安装。

第四步：端口设置，为了保证电脑和控制箱能够进行正常通讯，需要设置 Mach3 的通讯端口。设置方法如下：我的电脑/计算机--右键管理--设备管理器--端口（COM

和 LPT) --双击 LPT1 (若使用 PCI 并口卡则可能为 LPT2 或 LPT3) --资源, 将输入/输出范围中的地址 0378 记下, 同时将端口 (COM 和 LPT) 中 USB SERIAL CH340 的端口号记下。然后双击 Mach3Mill 进入软件, 点击文件旁的设置--端口针脚--端口设置和轴向设置, 将之前记住的 LPT 的地址写入端口#1 中, 输入时需输入 0x0378。最后点击功能设置--ModBus 控制设置, 将端口号修改为 USB SERIAL CH340 的端口号, 如 COM3 只需要将端口号写 3 即可。

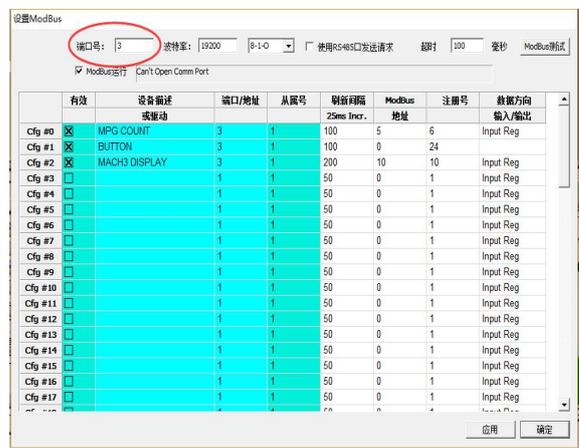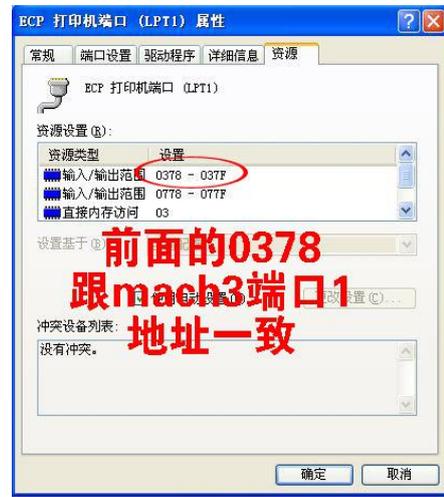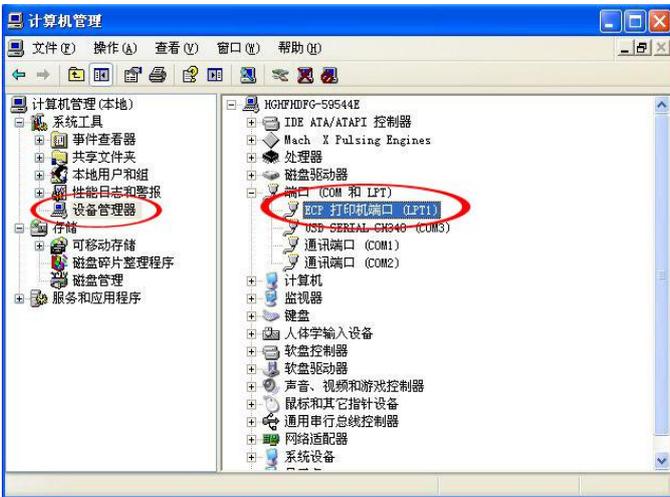


#### 4. 雕刻机调试说明

第一步：双击 Mach3Mill 进入软件, 等待软件软件界面加载完成。

第二步：将控制箱电源开关切换至 ON 的状态, 这时机器会发出“滴滴”的蜂鸣。我们需要拿起手轮点击手轮右下角的“Estop” 按键解除警报状态。

第三步：由于机器在运输过程中会有少量移动, 初次使用机器时需要先设置机

器的行程限位，下面以 X 轴的行程限位为例来说明行程限位的设定方法，将控制箱右上角的手轮/电脑控制切换按钮切换至手轮模式（灯亮的状态），点击 X 轴磁编码器上的使能按钮关闭 X 轴的限位功能，手轮选择 X 轴转动手脉将机器移动至最左端（靠近磁编码器端），点击磁编码器的限位 1 按钮，然后将机器移动至最右端（远离磁编码器端），点击磁编码器的限位 2 按钮，最后再点击使能按钮开启 X 轴限位功能即可完成 X 轴行程限位的设定，Y 轴和 Z 轴可参照此方法同样进行设置。

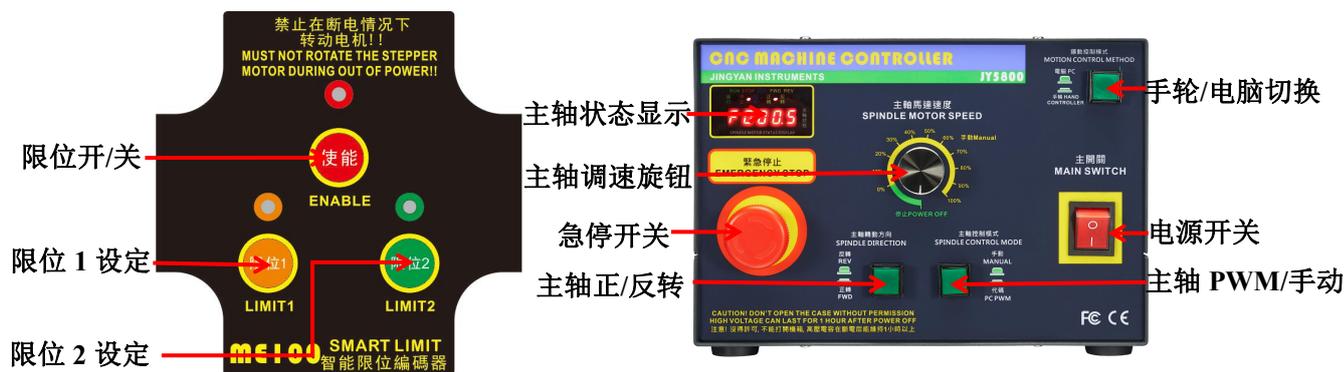

第三步：将控制箱右上角的手轮/电脑控制切换按钮切换至手轮模式（灯亮的状态），用手轮上的 X、Y、Z 按钮来切换相应的轴，用手脉的正转/反转来控制机器在当前轴的正/反向移动，我们分别切换至 X、Y、Z 并转动手脉来控制机器左右、前后、上下移动来确认机器手轮模式的移动功能正常，若移动时机器警报发出“滴滴”的蜂鸣声，说明已经触发行程限位保护，这时只需要用手轮的“Estop”按钮解除警报后再进行反向移动即可。

第四步：将控制箱面板上主轴正反转切换按钮切换至正转（灯亮的状态），将主轴 PWM/手动切换按钮切换至手动（灯灭的状态），然后转动主轴调速旋钮，这时控制箱左上角主轴状态显示的 LED 数值会变化，说明手动状态主轴调速功能正常（开启转速前请确保主轴螺帽已经拧紧）。

第五步：将控制箱右上角的手轮/电脑控制切换按钮切换至电脑模式（灯灭的状态），确认左下角紧急复位没有闪动后，用键盘上的方向键以及 Page up/down 键来

控制机器左右、前后、上下移动来确认机器电脑模式的移动功能正常（购买工控电脑的用户按照电脑键盘的标识来进行移动控制），若移动时机器警报发出“滴滴”的蜂鸣声，说明已经触发行程限位保护，这时需要点击软件左下角的“紧急复位”后再进行反向移动即可。



第六步：确认当前模式为电脑模式后，将控制箱面板上主轴正反转切换按钮切换至正转（灯亮的状态），将主轴 PWM/手动切换按钮切换至 PWM（灯灭的状态），然后在 Mach3 软件右下角主轴速度栏主轴速度位置输入 15000 后点回车，再点击“主轴正转 F5”，这时主轴会转动，说明主轴 PWM 调速功能正常（开启转速前请确保主轴螺帽已经拧紧）。

经以上简单调试后说明机器各项功能均正常，如在调试过程中遇到任何问题可参考 U 盘内赠送的调试视频进行调试或咨询售后进行解决。

### 三、雕刻机使用说明

#### 1.雕刻机加工流程


第一步：将需要加工的材料在机器上用相应的夹具固定好。一般薄板采用双面胶固定、46 牌子采用台钳固定、异形工件采用专用夹具进行固定。



第二步：将刀具装夹到主轴电机上。装夹刀具的时候需要注意装夹刀具的规格需和编程时候的一致、刀具要用主轴扳手锁紧，刀具装夹后一定要检查刀具是否会偏摆，否则会导致加工出的产品质量差、加工时断刀等情况的发生。

第三步：设备初始化。在电脑上打开控制软件 Mach3，将机器电源开关开启，用手轮上的“Estop” 按键解除警报状态。

第四步：用手轮进行对刀操作。将机器切换至手轮控制的状态，用手轮上的 X、Y、Z 按键来切换相应的轴，用手脉的正转/反转来控制机器在当前轴的正/反向移动，用手轮上的“Speed” 键来控制移动的速度，将机器的刀尖中心移动到编程时所设定的加工坐标原点（为了对刀方便，编程时一般设定在材料的四个角或中心位置）。例如编程时我们设定的原点在材料的左下角，那么我们就用手轮将刀尖中心对准材料的左下角位置（对刀时应将主轴开启 30%转速，防止对刀时断刀，可参考 U 盘内的对刀视频）

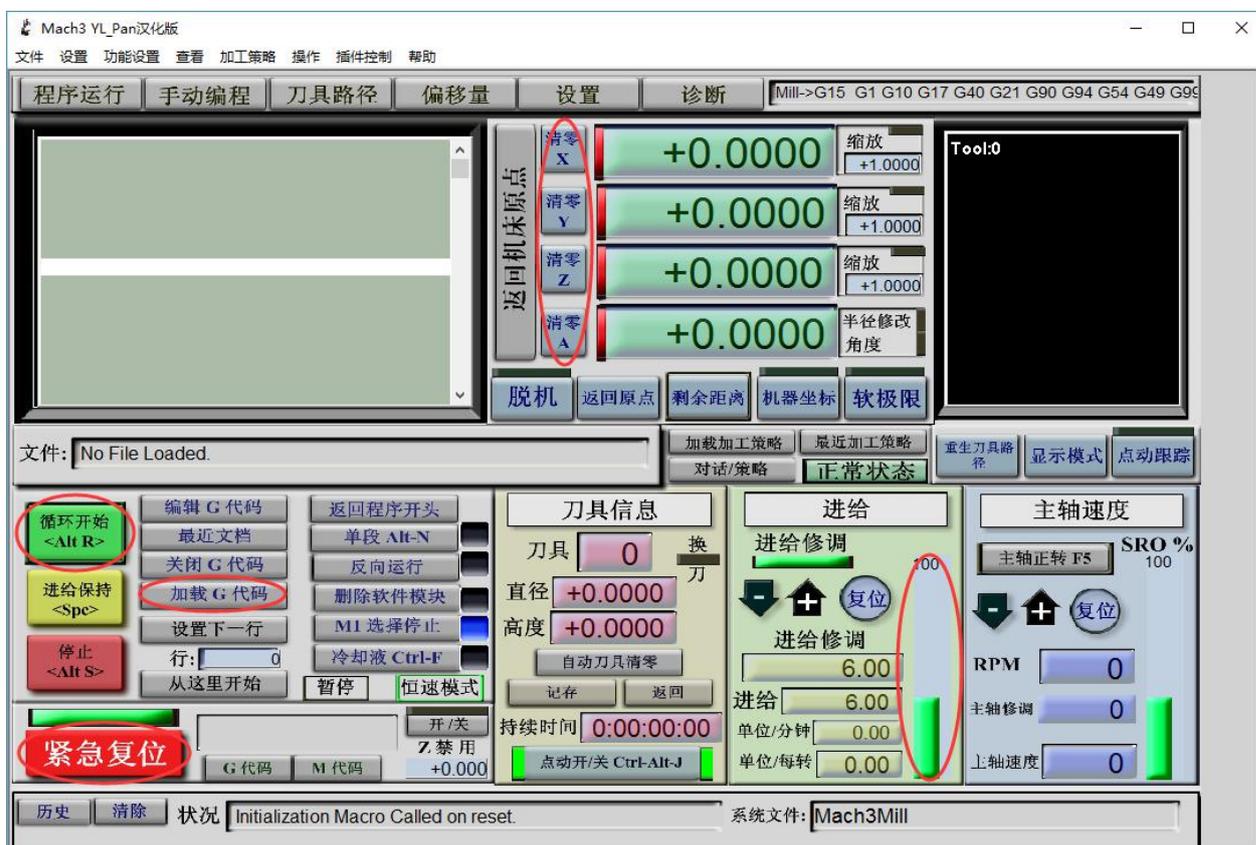





第五步：将机器切换至电脑控制的状态，确认软件左下角“紧急复位”没有闪动，点击“X 清零”“Y 清零”“Z 清零”“A 清零”，点击“加载 G 代码”，这时会有加载 G 代码的弹窗，文件类型选择“All Files”后找到您生成的 G 代码加载进来，加载完成后在软件的右上角窗口会显示相应的模拟路径（若无模拟路径生成说明加载的 G 代码错误或不识别）。

第六步：程序读入完成后，将主轴转速调至 80%~100%（主轴转速根据加工材料来设定），然后点击“循环开始”机器就会进行加工了，加工过程中如果需要调整加工的速度可以通过拉动进给栏的柱状条来进行控制。

## 2.Mach3 常用功能介绍

   **Mach 3 软件常用功能按键，记住这些按键功能就可以了，其他的的基本不怎么用到。**

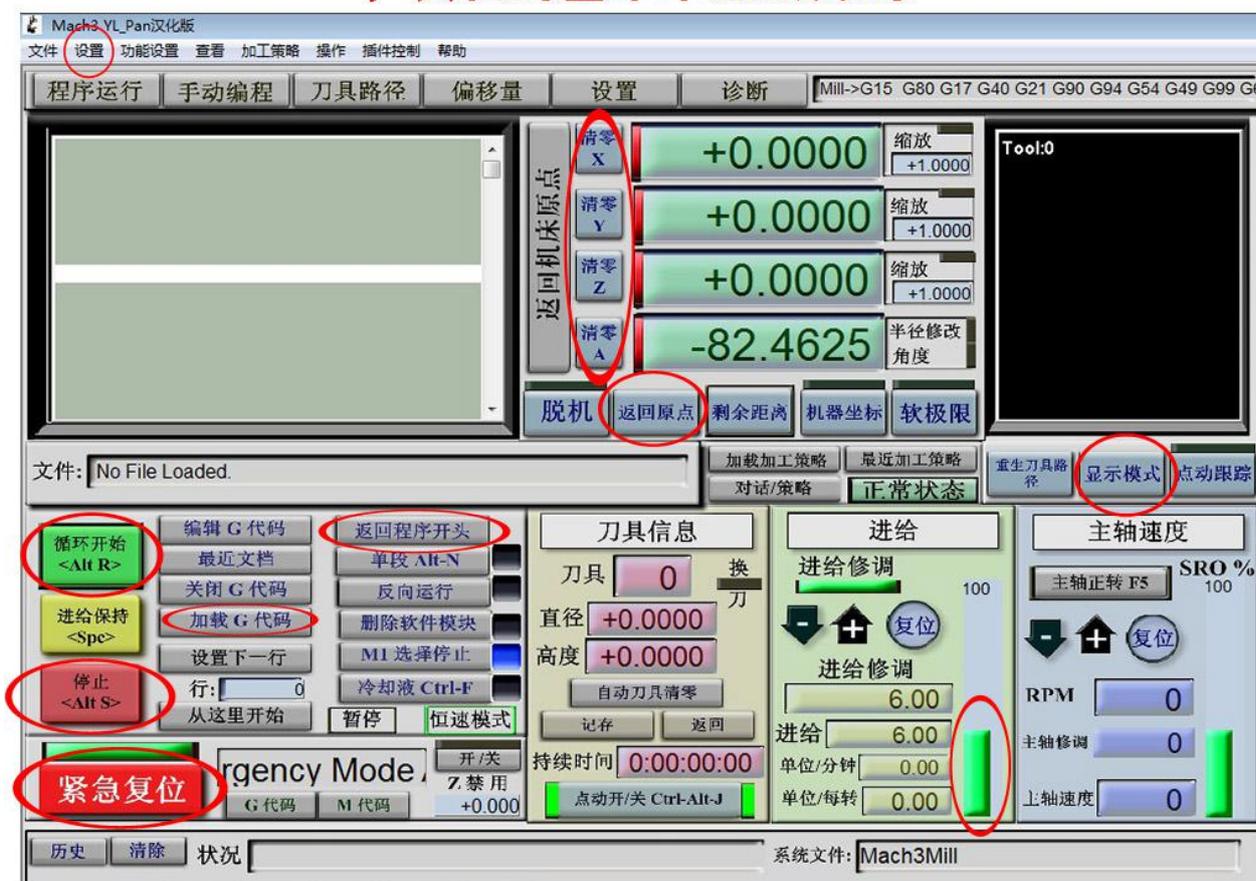

按键名称	按键图标	按键功能
紧急复位		电脑模式报警时，点击此按钮可以解除报警；碰到限位开关，点击此按钮解除报警
加载 G 代码		G 代码文件需要打开时，可以点击此按钮打开
程序开始运行		打开 G 代码文件后，我们需要运行此 G 代码文件时，点击此按钮开始运行程序
返回程序开头		运行完程序，我们需要重新运行一次这个程序，可以点击此按钮返回程序开头，重新运行
关闭 G 代码		顾名思义，把加载的 G 代码关掉，清除 G 代码
XYZA 坐标清零		加工之前用手轮对好原点后，我们需要在 mach 3 里面点击 XYZA 清零，即设定好原点坐标：
返回原点		加工完程序后，可以点击此按钮回到原点坐标
进给修调 (加工速度调节)		加工过程中如果需要对加工的速度进行人工干预调节，可以点击此柱状条，拖动调节加工进给速度
显示模式		平面 2D 模式和立体 3D 模式（不建议使用）显示加工路径，点击此按钮切换显示
脱机功能		如果需要查看程序运行起始点或者运行状态，可以点击此按钮脱机模拟，脱机点亮后，重新联机切记切换回来，否则电脑不能控制机器
点动开/关		类似一个童锁功能，点击此按钮，电脑键盘就不能控制机器，程序还是可以联机运行。

### 3. 手轮和电脑同步

长按手轮上的“RESTART G CODE”按键可开启手轮与电脑的同步功能，同时 Mach3 软件需要处于 MPG 模式，开启同步功能后，手轮和电脑示数同步，手轮移动时电脑会同步移动，与此同时返回原点、主轴开启、返回程序开头、返回机床原点等功能均与 Mach3 同步运作，有使用大型机床经验的用户推荐使用该模式，作为新手建议使用常规的不同步状态，使用起来更加便捷（手轮和电脑同步功能的设置可参考 U 盘内赠送的视频或软件说明书进行设置，若尝试后无法同步可咨询售后工程师进行设置）。

### 4. 兼容编程软件

Mach3 是一款上位机软件，能够识别国际通用 G 代码，目前能够兼容的市面上绝大部分生成 G 代码的软件。由于用户购买机器的用途不一，这里会介绍一些常见用途推荐使用的 G 代码生成软件。

刻字、铣槽、钻孔、切割等二维加工用途推荐使用文泰、ArtCAM、北京精雕软件、Type3 等软件，他们都能兼容 DXF 格式的文件。

PCB 线路板雕刻推荐使用 CopperCAM 软件，兼容 Gerber 文件。

雕刻浮雕建议使用 ArtCAM 和北京精雕软件，ArtCAM 适合新手学习，北京精雕软件则更加专业。

模具、治具、零件等加工推荐使用 UG、MasterCAM、Powermill。

四轴立体加工推荐使用 Powermill 和北京精雕软件，入门更容易。

## 四、雕刻刀具的选择

雕刻机常用刀具分为类，铣刀类，雕刻刀类，钻头类，倒角刀类，球刀类。刀具通常由刀柄和刀刃两部分构成，刀柄通常是夹持的部分没有切削能力，刀刃是指

有切削能力的部分。

### 常用刀具参数构成

铣刀参数构成：柄长+刀柄直径+刃长+刀刃直径

雕刻刀参数构成：柄长+刀柄直径+刃长+刀刃锥度+平底直径（球形半径）

钻头参数构成：柄长+刀柄直径+刃长+刀刃直径

倒角刀参数构成：柄长+刀柄直径+刃长+刀刃锥度

球刀参数构成：柄长+刀柄直径+刃长+刀刃球形半径

### 常用刀具类型列表

刀具类型	刀具名称	刀具图片	刀具功能	常用规格
铣刀类	玉米铣刀		主要用于耐高温塑料，木头等非金属材料的铣槽	刀柄常用规格：3.175 和 4mm 刀刃常用规格：0.6-3.175mm
	单刃铣刀		用于塑料、铜、铝合金等材料的切割，铣边	刀柄常用规格：3.175 刀刃常用规格：1、2、3mm
	双刃铣刀		用于塑料，铝合金等材料的切割、铣边、铣槽	刀柄常用规格：3.175 和 4mm 刀刃常用规格：1、2、3、4mm
	三刃铣刀		加工铝合金、铜等材料，铣槽，铣边，也可以用于非金属电木，塑料等加工	刀柄常用规格：4 和 6mm 刀刃常用规格：1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6mm

	四刃铣刀		用于铁等材料的铣槽铣边等	刀柄常用规格：4 和 6mm 刀刃常用规格：1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6mm
雕刻刀类	平底锥度雕刻刀		一般用于雕刻 PCB 板雕刻，金属刻字，浮雕工艺品加工等。	刀柄常用规格：3.175、4、6mm 刀刃常用规格：20° 0.1、0.2、0.3，30° 0.1、0.2、0.3、0.4
钻头类	高速 PCB 钻头		适合做 PCB 板钻孔，或者塑料等钻孔，大一点规格，也可以钻铝合金材料	刀柄常用规格：3.175mm 刀刃常用规格：0.3-3、4、5、6mm
倒角刀类	木工倒角刀		用于木制材料的倒角	
	金属倒角刀		用于金属材料的倒角	刀柄常用规格：4mm 刀刃常用规格：90°、120°
球刀类	球刀		用于塑料、木头、金属等一些弧面球面的加工	
磨头	玉石磨头		用于玉石材料的打磨	刀柄常用规格：3mm

## 五、常见材料加工参数

材料名称	加工参数			
	吃刀量 (mm)	下刀速度(mm/min)	走刀速度(mm/min)	主轴转速(r/min)
木材	2	500	1000	20000
亚克力	1	500	800	16000
PVC	1	500	800	18000
PC	1	500	800	18000
ABS	0.5	500	800	18000
尼龙	0.5	500	1000	20000
双色板	1	500	1000	20000
电木板	1	500	1000	20000
玻纤板	1	500	1000	20000
猛犸	0.5	300	800	20000
蜜蜡	0.5	300	800	20000
骨头/角	0.5	300	800	20000
铜	0.25	400	800	20000
铝	0.25	400	1000	20000
银	0.3	400	1000	20000
锌	0.2	400	800	20000
镁	0.2	400	800	20000
铁	0.1	300	600	20000
核桃	1	400	800	20000
象牙果	1	400	800	20000
菩提子	1	400	800	20000
合成石	1	200	300	20000
印章石	1	200	300	20000
鹅卵石	0.1	200	300	20000
玉石	0.1	150	300	20000
碳纤维板	0.3	400	800	20000

以上数据使用是以 3mm 铣刀来进行设定的保守参数，如果使用更小规格刀具请根据实际情况进行调整，以上数据仅供参考使用，请以实际情况为准进行调整，如果实在对参数不太确定的客户，可以咨询售后人员以获取相应材料的加工参数。

## 六、雕刻机的保养

### 1、丝杆清洁及润滑

机器使用时养成良好的习惯，经常使用客户差不多一个月要做次清洁工作，丝杆、光轴和轴承清洁是必须工作，可以用一块干净的抹布，把丝杆光轴部分手动擦干净，轴承部分清洁不到地方可以用一个小刷子清洁，待清洁干净后，可以用油壶喷洒润滑油到丝杆、光轴、轴承上面，然后控制机器来回移动，充分润滑数次，这时候可能丝杆上面还有黑色的污垢出现，这时重新用抹布擦净，重复润滑-擦净动作，最后丝杆光亮油滑即可。

## 2、主轴清洁及保养

加工过程中，主轴夹头、螺帽和螺丝牙部分容易进灰尘和生锈，这时需要对主轴装夹部分涂抹防锈油，清洁螺牙的铁锈；夹头、螺帽生锈严重，可以更换夹头和螺帽，以保证机器使用的时候同心度。800W 和 1.5KW 水冷主轴，由于是水冷的，主轴内孔循环腔体可能生锈，这时候可以使用先把主轴里面使用过的主轴冷却液排尽，然后将主轴清洗液倒入水箱内，开启水泵，循环清洗 1-2 小时，对于长时间没用的主轴可以循环清洗 4-5 小时，清洗完后成后，可以将清洗液排尽，水箱重新倒入主轴冷却液即可正常使用。

## 3、电控箱清洁

控制器跟机器使用时，里面有时候会进入很多粉尘，加工金属材料时，进入金属导电粉尘是需要隔段时间清洁控制箱里面的粉尘，防止导电，烧坏电路。我们可以打开控制器的盖子，可以用一个吹风机，打开冷风档位，将控制箱箱倒置，清洁电路板上面的粉尘，清洁不了的地方，可以用小刷子清洁干净。

## 4、常用耗材更换

主轴螺帽，夹头，刀具，步进电机联轴器，润滑油，主轴冷液等，以下耗材淘宝店铺和实体店铺均有销售，详情请联系 余工 15013769568 姚工 13825291381

耗材名称	耗材图片	耗材功能
主轴螺帽		装夹主轴上面的，跟刀具夹头配合使用锁紧刀具
刀具夹头		装夹主轴上面的，跟刀具螺帽配合使用锁紧刀具
刀具		常用雕刻刀，铣刀，钻头 等耗材，断刀，磨损了可以更换
主轴清洗液		主轴后期保养，生锈了， 可以用主轴清洗液清洗主 轴，延长主轴使用寿命， 增强散热性能。
丝杆润滑油		丝杆、轴承、光轴润滑保 养用，延长机器使用寿命， 精度更好。
主轴冷却液		冷却主轴用，主轴高转速， 可以带走主轴热量，防锈， 防腐蚀功能，增加主轴使 用寿命。

## 七、雕刻机保修及技术支持说明

1. 质保说明：雕刻机整机包括机架部分、控制箱及手轮保修一年易损品除外。易损品包括：联轴器、主轴夹头、主轴螺帽、刀具、喷水系统水泵及喷头。此外 300W 主轴保修三个月，800W、1.5KW 及 2.2KW 主轴保修六个月。

2. 技术支持说明：技术支持包含机器安装、基本功能使用、雕刻机软件安装、软件编程指导、加工工艺指导等，不包含制图教学和编程服务（可免费学习资料）。免费技术支持时间为六个月，技术支持到期客户可购买延长技术支持。

3. 由于运输引起的质量问题均由我方一律承担。如果在使用本产品过程中有任何问题，务必先联系我方售后人员，请勿自行修理，失去保修资格。经售后判断后需要更换有故障配件的，需待我方收到有故障的配件并检测后才能进行更换。

4. 邮费说明：客户收到机器后十五天内出现质量问题的，由我方承担来回邮费，不满三个月出现问题的，买家自己承担退回运费/发出运费由卖家承担，满 3 个月不满一年出现问题的，来回邮费均由买家支付。

5. 如有以下原因引起的故障，在保修期内实行有偿维修

- 不正确操作或未经允许自行拆卸修理及改造所引起的问题。
- 超出标准规范要求使用雕刻机造成的问题。
- 购买后碰撞或放置不当（如进水等）造成的问题。
- 由于私自改装造成机器出现使用故障。
- 在不符合本说明书要求的环境下使用所产生的故障。
- 因电压接错或电压不稳引起的控制箱损坏。
- 因地震，火灾，雷击，异常电压或其他人力不可抗拒引起的故障。

售后热线：17154834144/17154832144

售后服务 QQ 公众号：800159596